サービスキャンペーン通知書

国土交通省自動車局審査・リコール課長 殿

平成 24年 4月 25日

通知者の氏名　株式会社 パブコ
又は　名称　生産本部 品質管理部 部長 荻田 隆
住　　所　神奈川県海老名市柏ケ谷456番地

整理番号		サービスキャンペーン 開始日	平成 24年 4月 26日
不具合の内容	ウイングボデー大型仕様架装車の側面煽りの開閉補助装置において、当該開閉補助装置内のローラーチェーンのメンテナンスが不適切な場合、当該チェーンのリンク部分が固着するものがある。そのため、そのままの状態で側面煽りを開く操作を行うと、当該チェーンのリンク部分に応力が集中することによりリンク部分が破損し開閉補助力がなくなるとともに、当該開閉補助装置内のスプリングの反力により当該開閉補助装置の構成部品が荷台内側方向に飛び出し、最悪の場合ウイング作動用の油圧配管を損傷させるおそれがある。		
改善の内容	①全車両、ローラーチェーンを点検し、当該チェーンが固着している場合は、チェーンを新品に交換し、チェーン及びスプロケットにグリスを塗布する。当該チェーンが固着していない場合は、チェーン及びスプロケットにグリスを塗布する。 ②全車両、メンテナンスの注意を記したコーションプレートを開閉補助装置付近の見やすい位置に貼り付ける。また、当該補助装置の取扱説明書及びグリス塗布説明書を車載する。		
自動車使用者等に周知させるための措置	使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 対象車の台数	備考
いすゞ	LKG-CXG77A	ギガ	CXG77A-4355400 平成23年1月21日	1	
	LKG-CYJ77A		CYJ77A-7001669 平成23年7月6日	1	
	LKG-CYL77AM		CYL77AM-7000056 平成23年3月14日	1	
	PDG-CXG77X8		CXG77X8-7000060 ～ CXG77X8-7000109 平成20年1月28日 ～ 平成20年8月27日	4	
	PDG-CXY77V8J		CXY77V8J-7000069 平成20年7月4日	1	
	PDG-CYE77Y8Z		CYE77Y8Z-7000019 ～ CYE77Y8Z-7000020 平成20年8月5日 ～ 平成20年8月5日	2	
	PDG-CYJ77W8		CYJ77W8-7001443 ～ CYJ77W8-7004551 平成20年1月11日 ～ 平成21年11月10日	26	
	PDG-CYL77V8		CYL77V8-7000908 ～ CYL77V8-7003146 平成20年1月29日 ～ 平成21年5月12日	28	
	PDG-CYL77V8A		CYL77V8A-7001226 平成20年2月20日	1	
	PDG-CYY77V8		CYY77V8-7000061 ～ CYY77V8-7000064 平成20年2月14日 ～ 平成20年2月15日	2	
	PDG-CYY77V8J		CYY77V8J-7000147 平成20年10月7日	1	
	PKG-CYJ77W8		CYJ77W8-7001367 ～ CYJ77W8-7005076 平成20年2月27日 ～ 平成22年2月27日	10	
	PKG-CYL77T8		CYL77T8-7000007 平成20年8月26日	1	
	PKG-CYL77V8		CYL77V8-7000922 ～ CYL77V8-7004608 平成20年2月13日 ～ 平成22年5月28日	4	

いすゞ	PKG-CYL77V8A	ギガ	CYL77V8A-7003005 平成21年2月20日	1	
	PKG-CYY77S8J		CYY77S8J-7000010 平成22年5月11日	1	
	PKG-CYY77V8J		CYY77V8J-7000427 平成22年7月21日	1	
	KL-CYL51V4		CYL51V4-3000548 平成21年10月27日	1	
	PJ-CYJ51W6		CYJ51W6-7003224 平成19年12月18日	1	
	PKG-FRR90S2	フォワード	FRR90-7005263 平成20年1月22日	1	
	PDG-FRR34T2		FRR34-7005428 平成21年1月27日	1	
	PDG-FVZ34U2		FVZ34-7000176 ～ FVZ34-7000221 平成20年3月17日 ～ 平成20年6月9日	3	
三菱	BDG-FS54JUZ	ふそう	FS54JUZ-550706 ～ FS54JUZ-570579 平成20年1月11日 ～ 平成22年8月2日	27	
	BDG-FS54JVY		FS54JVY-550047 ～ FS54JVY-570031 平成19年12月21日 ～ 平成22年4月13日	6	
	BDG-FS54JVZ		FS54JVZ-550001 ～ FS54JVZ-570578 平成19年12月14日 ～ 平成22年9月27日	533	
	BDG-FS55JVZ		FS55JVZ-550001 ～ FS55JVZ-570137 平成20年1月23日 ～ 平成22年4月26日	58	
	BDG-FT50JVX		FT50JVX-550051 ～ FT50JVX-550105 平成20年2月14日 ～ 平成20年10月22日	6	
	BDG-FT50JWY		FT50JWY-550160 平成21年2月10日	1	
	BDG-FT50JWZ		FT50JWZ-550009 平成20年5月30日	1	
	BDG-FT54JVX		FT54JVX-550099 平成21年1月21日	1	
	BDG-FT54JWZ		FT54JWZ-550010 ～ FT54JWZ-550097 平成20年7月4日 ～ 平成21年9月1日	8	
	BDG-FU50JTX		FU50JTX-550034 平成20年1月25日	1	
	BDG-FU50JUZ		FU50JUZ-550134 平成20年5月23日	1	
	BDG-FU54JNY		FU54JNY-550145 平成20年5月22日	1	
	BDG-FU54JSY		FU54JSY-550165 平成20年7月16日	1	
	BDG-FU54JTY		FU54JTY-550114 ～ FU54JTY-570016 平成20年3月26日 ～ 平成22年1月26日	11	
	BDG-FU54JTZ		FU54JTZ-551138 ～ FU54JTZ-570161 平成20年4月17日 ～ 平成21年12月2日	19	
	BDG-FU54JUZ		FU54JUZ-550022 ～ FU54JUZ-570650 平成19年12月14日 ～ 平成22年6月16日	391	
	BDG-FU55JUZ		FU55JUZ-550005 ～ FU55JUZ-550289 平成20年2月8日 ～ 平成21年6月8日	13	
	BDG-FV54JUZ		FV54JUZ-550079 ～ FV54JUZ-570060 平成20年2月11日 ～ 平成22年8月5日	4	
	BDG-FY54JTX		FY54JTX-550004 平成20年3月25日	1	
	BDG-FY54JTY		FY54JTY-550081 ～ FY54JTY-550171 平成20年5月7日 ～ 平成21年3月3日	9	
	BKG-FS54JVZ		FS54JVZ-550176 ～ FS54JVZ-570577 平成20年1月24日 ～ 平成22年8月17日	71	
	BKG-FS55JVZ		FS55JVZ-550364 ～ FS55JVZ-570163 平成20年2月11日 ～ 平成22年6月21日	17	
	BKG-FU54JTZ		FU54JTZ-570068 平成21年11月4日	1	
	BKG-FU54JUZ		FU54JUZ-550348 ～ FU54JUZ-570665 平成20年2月5日 ～ 平成22年8月16日	50	

三菱	BKG-FU55JUZ	ふそう	FU55JUZ-550147 ～ FU55JUZ-550297 平成20年1月24日 ～ 平成20年10月28日	3	
	KL-FS54JVZ		FS54JVZ-521709 ～ FS54JVZ-531901 平成20年5月16日 ～ 平成23年1月17日	4	
	KL-FS55JUZ		FS55JUZ-520023 平成21年11月9日	1	
	KL-FY54JTY		FY54JTY-530029 平成21年6月3日	1	
	PJ-FS54JVZ		FS54JVZ-541678 ～ FS54JVZ-542359 平成20年9月9日 ～ 平成22年10月18日	3	
	PJ-FU54JTY		FU54JTY-540185 ～ FU54JTY-540286 平成20年9月1日 ～ 平成21年11月26日	2	
	LKG-FS54VUZ		FS54VUZ-500049 ～ FS54VUZ-500952 平成22年7月22日 ～ 平成23年7月5日	13	
	LKG-FS54VVZ		FS54VVZ-500002 ～ FS54VVZ-800867 平成22年1月20日 ～ 平成23年7月18日	400	
	LKG-FS55VUZ		FS55VUZ-500083 ～ FS55VUZ-500214 平成22年11月6日 ～ 平成23年3月2日	2	
	LKG-FS55VVZ		FS55VVZ-500017 ～ FS55VVZ-500270 平成22年7月21日 ～ 平成23年7月12日	44	
	LKG-FU54VTY		FU54VTY-500011 ～ FU54VTY-500021 平成22年8月6日 ～ 平成22年9月13日	2	
	LKG-FU54VTZ		FU54VTZ-500239 ～ FU54VTZ-501023 平成22年7月19日 ～ 平成23年7月20日	19	
	LKG-FU54VUZ		FU54VUZ-500002 ～ FU54VUZ-570007 平成22年2月4日 ～ 平成23年8月6日	229	
	LKG-FU55VUZ		FU55VUZ-500014 ～ FU55VUZ-570002 平成21年12月8日 ～ 平成23年4月14日	9	
	LKG-FV54VUZ		FV54VUZ-500011 ～ FV54VUZ-500052 平成22年7月6日 ～ 平成23年2月24日	2	
	LKG-FY50VNY		FY50VNY-500026 平成23年5月26日	1	
	LKG-FY54VTY		FY54VTY-500018 ～ FY54VTY-500104 平成22年9月17日 ～ 平成23年8月19日	8	
	LDG-FQ62F	ふそう ファイター	FQ62F-550005 ～ FQ62F-550065 平成22年7月9日 ～ 平成23年4月7日	9	
	PDG-FK74F		FK74F-540096 平成22年10月13日	1	
	PDG-FQ62F		FQ62F-520107 ～ FQ62F-540074 平成20年3月12日 ～ 平成22年7月26日	7	
UDトラックス・日産ディーゼル	ADG-CD4XL	ー	CD4XL-30029 平成22年2月8日	1	
	ADG-CD4ZA		CD4ZA-30645 ～ CD4ZA-31410 平成20年5月8日 ～ 平成20年10月28日	5	
	ADG-CG4ZA		CG4ZA-30179 ～ CG4ZA-31614 平成20年2月13日 ～ 平成21年11月17日	9	
	ADG-CG4ZE		CG4ZE-00176 平成22年12月10日	1	
	ADG-CV4XL		CV4XL-30013 平成20年8月21日	1	
	KL-CD48L		CD48L-31980 平成21年12月23日	1	
	KL-CD48ZWA		CD48ZW-01827 平成20年1月14日	1	
	PKG-CD4ZA		CD4ZA-30554 ～ CD4ZA-32724 平成20年3月11日 ～ 平成22年6月16日	7	
	PKG-CD4ZE		CD4ZE-30022 ～ CD4ZE-30078 平成20年2月1日 ～ 平成20年7月9日	5	
	PKG-CG4ZA		CG4ZA-30101 ～ CG4ZA-31344 平成20年1月18日 ～ 平成21年7月7日	13	
	PKG-CG4ZE		CG4ZE-30088 ～ CG4ZE-30147 平成20年5月19日 ～ 平成20年9月1日	4	
	LDG-CG5ZA		CG5ZA-00652 平成23年1月18日	1	

UDトラックス・日産ディーゼル	LDG-CV5YL	ー	CV5YL-00151 平成23年5月30日	1	
	LKG-CG5ZA		CG5ZA-00207 ～ CG5ZA-00589 平成22年9月21日 ～ 平成23年2月14日	3	
	LKG-CG5ZE		CG5ZE-00103 平成22年8月25日	1	
	LKG-CW5ZL		CW5ZL-00142 平成22年12月16日	1	
	ADG-CD2ZA		CD2ZA-30018 ～ CD2ZA-30097 平成20年1月15日 ～ 平成21年7月30日	3	
	ADG-CG2YA		CG2YA-30002 ～ CG2YA-30015 平成20年1月22日 ～ 平成21年7月7日	5	
	ADG-CG2ZA		CG2ZA-30007 ～ CG2ZA-30042 平成20年4月17日 ～ 平成22年7月7日	3	
	ADG-CV2XA		CV2XA-30001 平成20年2月18日	1	
	ADG-CV2XL		CV2XL-30017 ～ CV2XL-30036 平成20年7月24日 ～ 平成22年3月2日	2	
	ADG-CV2YB		CV2YB-30022 ～ CV2YB-30024 平成20年8月7日 ～ 平成20年8月8日	3	
日野	BKG-FN1AWXA	日野 プロフィア	FN1AWX-10316 ～ FN1AWX-13373 平成19年12月20日 ～ 平成22年3月4日	3	
	BKG-FN1AWXG		FN1AWX-10338 平成20年1月8日	1	
	BKG-FR1AWXA		FR1AWX-10042 平成20年10月21日	1	
	LKG-FN1AWAA		FN1AWA-10090 ～ FN1AWA-10117 平成23年1月20日 ～ 平成23年2月14日	2	
	LKG-FN1AYBG		FN1AYB-10060 ～ FN1AYB-10067 平成23年3月3日 ～ 平成23年3月9日	5	
	ADG-FW1EZYG		FW1EZY-10130 平成22年6月24日	1	
	BDG-FQ1EWYG		FQ1EWY-10279 平成20年4月10日	1	
	BDG-FR1EXYG		FR1EXY-13598 ～ FR1EXY-15670 平成19年12月13日 ～ 平成21年1月28日	14	
	BDG-FR1EZYG		FR1EZY-11511 ～ FR1EZY-13346 平成21年2月18日 ～ 平成22年4月5日	3	
	BDG-FS1EWYG		FS1EWY-10733 ～ FS1EWY-10736 平成20年6月10日 ～ 平成20年6月11日	3	
	BDG-FW1EXYG		FW1EXY-13949 ～ FW1EXY-16050 平成19年12月27日 ～ 平成21年11月10日	21	
	BDG-FW1EXYJ		FW1EXY-14547 平成20年4月21日	1	
	BDG-FW1EYYG		FW1EYY-12007 平成21年9月7日	1	
	BDG-FW1EZYG		FW1EZY-10604 ～ FW1EZY-12139 平成20年3月10日 ～ 平成21年12月8日	22	
	BKG-FR1EXYG		FR1EXY-14234 ～ FR1EXY-15150 平成20年4月16日 ～ 平成20年10月14日	5	
	BKG-FW1EXYG		FW1EXY-13967 ～ FW1EXY-15884 平成20年1月14日 ～ 平成23年4月22日	5	
	BKG-FW1EXYJ		FW1EXY-14276 ～ FW1EXY-18513 平成20年2月29日 ～ 平成22年2月2日	4	
	KS-FW1EXWG		FW1EXW-11105 平成21年11月10日	1	
	LKG-FR1EXBG		FR1EXB-10961 平成23年5月19日	1	
	LKG-FW1EXBJ		FW1EXB-10600 ～ FW1EXB-10853 平成23年1月13日 ～ 平成23年6月23日	4	
	KL-FR2PXHA		FR2PXH-50077 平成22年2月5日	1	
	BKG-FC7JKYA	日野 レンジャー	FC7JKY-10389 平成20年4月17日	1	

			（製作期間全体の範囲） 平成19年12月13日～平成23年8月19日	（計2258台）	

【注意事項】

サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改 善 箇 所 説 明 図

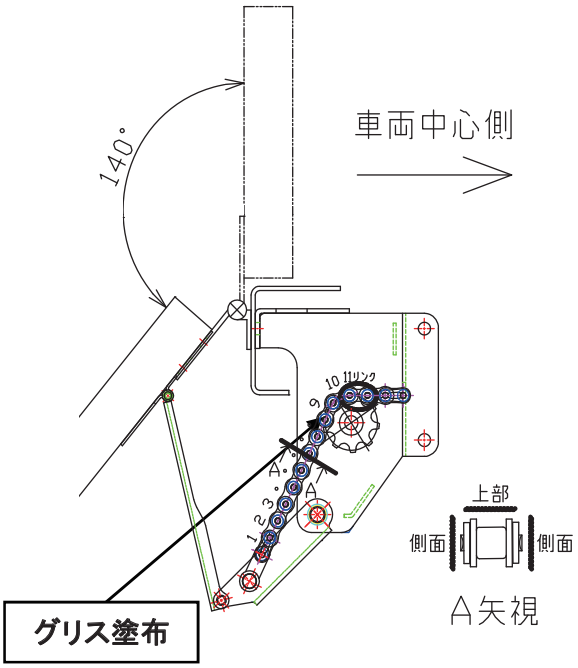

グリス塗布要領

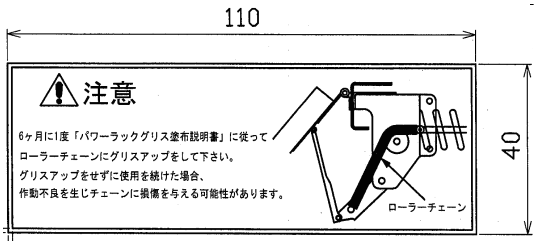

グリスアップコーションプレート
（シルバー色）

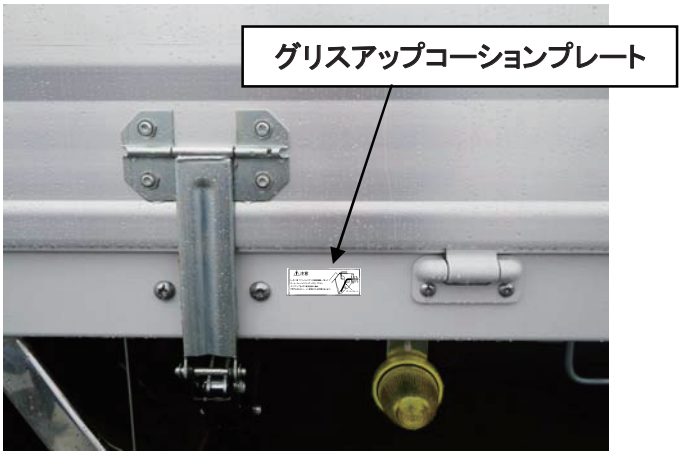

グリスアップコーションプレート貼付位置

不具合発生箇所

ウイングボデー大型仕様架装車の側面煽りの開閉補助装置において、当該開閉補助装置内のローラーチェーンのメンテナンスが不適切な場合、当該チェーンのリンク部分が固着するものがある。そのため、そのままの状態で側面煽りを開く操作を行うと、当該チェーンのリンク部分に応力が集中することによりリンク部分が破損し開閉補助力がなくなるとともに、当該開閉補助装置内のスプリングの反力により当該開閉補助装置の構成部品が荷台内側方向に飛び出し、最悪の場合ウイング作動用の油圧配管を損傷させるおそれがある。

改善の内容

①全車両、ローラーチェーンを点検し、当該チェーンが固着している場合は、チェーンを新品に交換し、チェーン及びスプロケットにグリスを塗布する。当該チェーンが固着していない場合は、チェーン及びスプロケットにグリスを塗布する。
②全車両、メンテナンスの注意を記したコーションプレートを開閉補助装置付近の見やすい位置に貼り付ける。また、当該補助装置の取扱説明書及びグリス塗布説明書を車載する。